




Dodatok napojenie na keramické komínové systémy

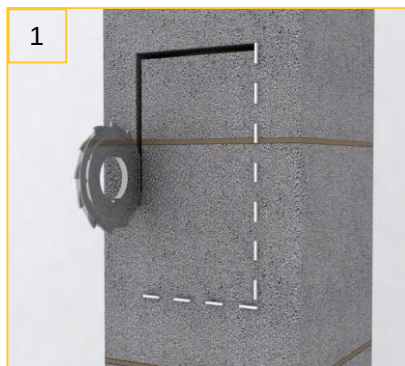


1 Vyreňte otvor do tvárnice v požadovanom mieste komína

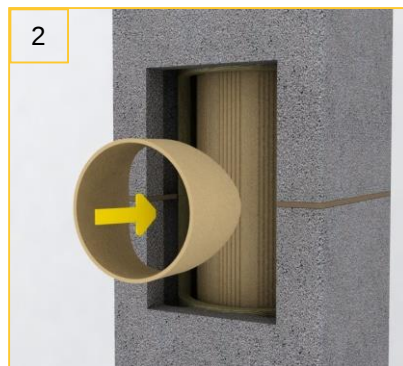

2 Odstráňte izoláciu vrstvu, priložte dodatok napojenie

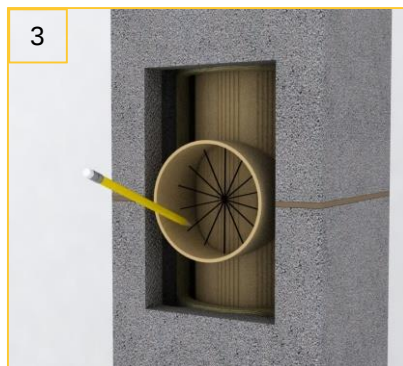


3 Vyznačte vnútorný okraj dodatokného napojenia

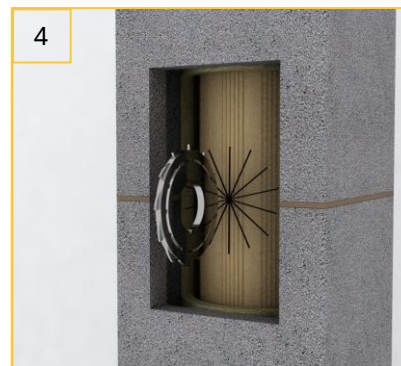


4 Vytvorte vo vložke husto rezy. Opatrne vysekajte, rez oľistite od prachu a navlhčite.

Odporujeme Vám
používať originálne dielce - napojenie dymovodu a škárovaciu hmotu v prášku - FM.
Rovnako sa dajú dorobiť dvierka, ak je potrebné zabezpečiť ľahci a revízny otvor
Odporujeme Vám využiť služby certifikovanej firmy pre zodpovedajúci výsledok - bezpečné dodatokné napojenie.

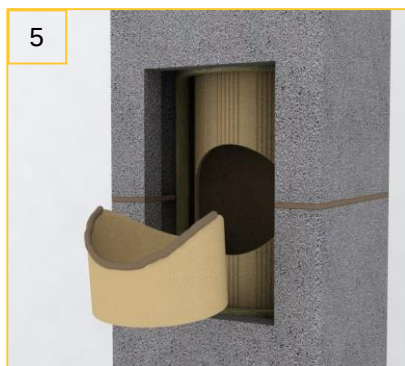

5 Naneste škárovací tmel FM (zarábaný) a priložte na vložku v komíne. Zabezpečte dielec proti pohybu.

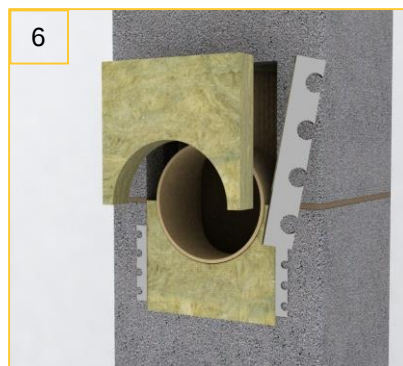

6 Spoj je pevný a použiteľný po 24 hodinách. Osaďte na napojenie ľahnú dosku s uholníkmi

Správne realizované napojenie je:

- napojenie mimo styčných škárovacích vložiek
- napojenie realizované kolmo na stenu tvárnice a nie cez roh
- otvor v škárovacej vložke je vytvorený prostredníctvom rezného kotúľa a nie vŕtaním, nie vyklepávaním kladivom
- otvor v škárovacej vložke pre dodatokné napojenie je v rozdielnej výškovej úrovni od pôvodného napojenia dymovodu
- styk kusu pre dodatokné napojenie a škárovacej vložky je realizovaný prostredníctvom práškovej FM zmesi a nie RAPID, nie ROTEMPO
- styk zvislých škárovacích vložiek a dodatokného napojenia je 24 hodín zabezpečený proti pohybu a oddeleniu
- otvor pre dodatokné napojenie v tvárnici je po správnej montáži potrebné vyplniť izoláciou z minerálnej vlny
- omietka okolo napojenia dymovodu musí umožňovať dilatáciu napojenia
- pôvodný napojovací kus musí byť bezpečne utesený prostredníctvom škárovacím a tmelom



Pri rezaní a vŕtaní sú potrebné ochranné opatrenia. Treba používať ochranné opatrenia za mokra alebo odsávanie prachu.
Veľa stavebných produktov, ako aj komínové prvky, sa vyrábajú z prírodných surovín, ktoré obsahujú ľahci kryštallického kremika. Pri strojovom opracovaní produktov, ako je rezanie alebo vŕtanie, sa uvoľňujú ľahci kryštallického kremika prachu, ktoré vnikajú do pľúc a môžu spôsobiť zdravotné problémy



Ochrana očí



Respirátor P3/FFP3



Ochrana sluchu